

4. 使用用法

4-1. 安裝

4-1-1. 安裝附件

將選擇的附件固定在測量軸上。當有必要按某個方向安裝附件時，請使用一個附屬的螺母來固定附件。



- 從錯誤的方向用力或者使用工具來安裝附件將會導致傳感器件受到損害。為安全起見，請在檢查顯示值的時候安裝附件。
- 如果你使用掛鉤的話，鉤子穿過儀器測量軸延伸的地方，用力點就到達了要點。如果用力在鉤子的頂端，鉤子將會變彎曲或者折斷，這是非常危險的。
- 附件的重量與用在傳感器上的力相等。我們推薦附件的重量或者夾具的重量應在儀器容量的10%之下。

4-1-2. 試驗臺安裝

本儀器可以連接在試驗臺上。在這種情況下，請使用四個孔的螺絲釘從後面來連接儀器。(參考11：32頁的尺寸。)



- 當安裝ZP(Z2)系列時，請選擇合適的螺絲釘，並且進入的深度不能超過5毫米。
- 當安裝ZPH(Z2H)系列時，請確保使用附屬的螺釘。

4-2. 電源重復充電

當內部的NIMH電池電壓低的時候，“ ”警告標志就會出現並且閃爍。在關閉電源後再給電池充電。在充電10小時後電池將充滿電。不能使用儀器附屬之外的其它的AC適配器。



- 電池充電/放電的壽命大約是500次。當電池要耗盡的時候，在電池再充電不久之後，“ ”就會閃爍。在這種情況下，必須更換電池。電池不能由客戶來更換，因為電池的質量將會影響其精確性。如有必要，請將電池送至當地的供貨商或者送至我們公司來調換。